

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnej Spółki Wodnej „Kampinos” w 2024 roku.

W 2024 roku działania spółki wodnej koncentrowały się, jak co roku, na wykonaniu przede wszystkim bieżącej naprawy i konserwacji urządzeń melioracyjnych. Dzięki podejmowanym przez zarząd spółki działaniom w kierunku pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, nasze prace można było prowadzić w szerszym zakresie i w większości sołectw.

1. W miejscowości Komorów:

- a. Wymiana zbieracza fi 100 mm na długości 108 mb (działki 261/1, 261/2, 262)
Wymiana zbieracza fi 160 mm na długości 62 mb (działki 261/1 do 269/3)
Ciśnieniowe płukanie дренаżu na łącznej długości 266 mb (wszystkie działki)
Podłączenie sączków trójnikami 110 x 110 i 1 m rurą drenarską fi 100 mm za zbieraczem fi 100 mm – 5 punktów przyłączenia (działki 261/1, 262/1)
Podłączenie sączka trójnikiem fi 160x110 mm i 1 m rury drenarskiej za zbieraczem 160 mm - 1 punkt przyłączenia. (działka 261/).
- b. Naprawa wylotu drenarskiego na skarpie rowu melioracyjnego nr OL-3/1 na działce nr 309.
- c. Konserwacja 2 studni melioracyjnych na działkach nr 272/5 oraz 351. Na działce nr 351 poddano konserwacji przepust na rowie melioracyjnym nr OL-2/1.
- d. Konserwacja – naprawa 9-metrowego przepustu melioracyjnego na rowie melioracyjnym nr OL – 3/1 na działce nr 306.
- e. Konserwacja rowu melioracyjnego na działkach nr 314, 306, 302/3, 303/1, 302/3, 301/5, 299/6 na łącznej długości 392 m oraz odkrzaczenie skarp rowu na powierzchni 176 m.kw.
- f. Odmulenie rowu melioracyjnego OL-3/2 działka nr 237/5.

2. W miejscowości Kampinos:

- a. Na działkach nr 69/12, 70/9, 70/11, 71/4 Wykonano wymianę zbieracza ceramicznego fi 160 mm na nową rurę drenarską na długości 100 mb. Na działce 71/4 wykonano ciśnieniowe czyszczenie zbieracza na długości 30 mb.
- b. Konserwacja studni melioracyjnej na działce nr 135/1.
- c. Ciśnieniowe czyszczenie melioracyjnego zbieracza ceramicznego fi 150 mm na długości 170 mb na działkach nr od 135/1 do 144/2.

- d. Odmulenie rowu melioracyjnego nr OL-3/2 działka nr 99/2 oraz odmulenie przepustu na działce nr 98.
- e. Zlikwidowanie szczeliny pomiędzy kręgami przepustowymi na działce nr 306 na wysokości 309 i 286.

3. W miejscowości Wola Pasikońska:

- a. Działki nr 110/1 i 111 naprawiono zniszczony wylot drenarski na skarpie rowu melioracyjnego U-8. Wymieniono zbieracz ceramiczny na nową rurę drenarską w otulinie z geowłókniny fi 110 mm na długości 10 mb.
- b. Konserwacja 2 skarp rowu melioracyjnego U-9, na działkach nr 110/1, 110/7, 110/8, 110/9.
- c. Zabezpieczenie skarpy rowu melioracyjnego U-8, na długości 10 mb działka nr 110/8 i 110/9.
- d. Konserwacja studni melioracyjnej na działce nr 110/1.
- e. Konserwacja zbieracza ceramicznego fi 160 mm i długości 87 mb na działce nr 110/1.
- f. Konserwacja zbieracza ceramicznego i wylotu drenarskiego fi 110 mm na długości 10 mb na działce nr 110/8.
- g. Wymiana zbieracza ceramicznego na rurę drenarską o długości 15 m, na działce nr 110/8.

4. W miejscowości Kampinos A:

- a. Konserwacja 25 m odcinka rowu melioracyjnego nr OL-9/1 na działce nr 156/7. Udrożnienie przepustów na działkach nr 72/2 i 74.
- b. Odmulenie rowu melioracyjnego nr OL-9 na długości 320 mb oraz naprawa osuniętej skarpy na długości 20 mb na działkach nr 87, 119/1, 119/2, 120/1, 120/3, 120/4, 121/2, 121/3.

5. W miejscowości Wiejca:

- a. Konserwacja 2 studni melioracyjnych na działkach 381 i 536/1. Wymiana rurociągu drenarskiego fi 160 mm, na długości 92 mb na działkach 377, 378, 379, 380, 281 na nową rurę drenarską w otulinie geowłókniny.
- b. Konserwacja 2 studni melioracyjnych na działkach nr 526 i 749. Udrożnienie 15 m zbieracza drenarskiego na działce nr 756.
- c. Poddano konserwacji 2 odcinków zbieraczy ceramicznych na działkach nr 555/2, 555, 556/3, 557/2, 559, 560, 561/1, na łącznej długości 279 m. Poddano konserwacji oczyszczacz melioracyjny na działce 557/3 oraz wykonano konserwację studni melioracyjnej na działce nr 557/2.
- d. Konserwacja skarpy rowu melioracyjnego nr U-14 na działce nr 625.
- e. Konserwacja przepustu poprzez zabezpieczenie szczeliny między kręgami działka nr 762 na wysokości działki 701.

6. W miejscowości Podkampinos:

- a. Konserwacja rowu melioracyjnego nr U-14/3 na odcinku 25 mb działki nr 2/10 i 3/9.
- b. Konserwacja rowu melioracyjnego o długości 337 metrów na działkach nr 88/5, 83/4, 163/3, 86/11, 85.
- c. Odmulono 1 przepust na działce nr 90/5.

7. W miejscowości Kwiatkówek:

- a. Wykonano przekładkę zbieracza ceramicznego na długości 150 mb na działkach: 24/1, 30/1.
- b. Wymieniono zbieracz ceramiczny fi 100 mm na nową rurę drenarską w otulinie fi 100 mm na długości 85 mb na działkach nr: 24/1, 30/1.
- c. Odmulenie rowu melioracyjnego OL-4 na działkach nr: 30/1, 32/4, 34 na długości 221 mb. Odmulono 1 przepust na działce nr. 32/4.

8. W miejscowości Rzeszyce:

- a. Konserwacja studni melioracyjnej na działce nr 28/2 i 46.

9. W miejscowości Strzyżew:

- a. Konserwacja studni melioracyjnej na działce nr 316.
- b. Konserwacja zbieracza ceramicznego i wylotu drenarskiego fi 110 mm na długości 10 mb na działce nr 324.

10. W miejscowości Grabnik:

- a. Oczyszczenie z namułu 2 przepustów na działkach 127 i 148.

11. W miejscowości Łązy:

- a. Odmulenie wylotu drenarskiego i rowu melioracyjnego nr „D” na długości 30 mb działka nr 25.

Ponadto na terenie Gminy Kampinos podjęto działania celem wykaszania i odkrzaczania skarp rowów melioracyjnych. Prace były prowadzone systemem gospodarczym w sołectwach: Wiejca U-14, U-14/5 (długość koszenia: 4,5 km), Kampinos A OL-7/9 (długość koszenia: 2 km) oraz OL-9/4 (długość koszenia: 900 m), Podkampinos OL-4 (długość koszenia: 1,250 km) oraz U-14/3 (długość koszenia: 800 m), Strojec U-2/1, U-2/3, U-2/4 (długość koszenia: 2,6 km), Komorów OL-3/1 (długość koszenia: 1 km), Łązy E-1 (długość koszenia 3 km), Kwiatkówki OL-4 (długość koszenia: 0,5 km), Wola Pasikońska (długość koszenia: 2,0 km), Grabnik E-1 (długość koszenia: 550 m. Łącznie wykoszono 19 km 100 mb rowów melioracyjnych.

Zasadnicze funkcje urządzeń melioracyjnych sprowadzają się do regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy, ochrony użytków rolnych przed degradacją. Aby urządzenia melioracyjne spełniały swoją rolę, należy je systematycznie konserwować poprzez wykaszanie, odmulanie, wymianę zepsutych elementów, aby zachowana była ich przepustowość i rola jaką mają do wykonania – odprowadzanie nadmiaru wód gruntowych i opadowych. Szczegółowy opis wykonanych prac potwierdzają załączone do sprawozdania dokumenty (umowy - zlecenia, faktury za wykonane prace, kosztorysy materiałowe, protokoły odbioru oraz kosztorysy powykonawcze).

Generalnie w roku 2024 poddano konserwacji w różnym zakresie:

- a) – 21 km i 823 m to konserwacja rowów melioracyjnych;
- b) – 1026 m. kw. to odkrzaczanie i wycinka drzew ze skarp i dna rowów;
- c) – 109 m to konserwacja ok. 18 szt. przepustów;
- d) – 8 szt. to konserwacja wylotów drenarskich;
- e) – 1515 m to konserwacja rurociągów drenarskich;
- f) – 13 szt. to konserwacja studni melioracyjnych.


Na konserwację powyższych urządzeń melioracji wodnych wydatkowano kwotę 221 134,87 zł. Pieniądze pochodziły ze środków własnych spółki, oraz dotacji uzyskanych z Urzędu Gminy Kampinos, Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Za zarząd


Waldemar Salmowski

Przewodniczący Zarządu Spółki

Parafują:



Sekretarz Obrad

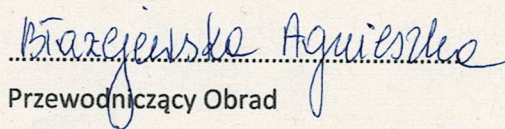

Przewodniczący Obrad